



CITTÀ DI GIOVINAZZO

Città Metropolitana di Bari

CIMITERO COMUNALE ZONA III

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

APPROVAZIONE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Nicola GALLO
(Settore 1° - Patrimonio e Servizi Istituzionali)

PROGETTO

ing. Vitonofrio CRISMALE

arch. Grazia SIRACUSA

CT PROGETTI
STUDIO DI PROGETTAZIONE
70054 Giovinazzo BA - Via Calrolli 20 - tel. fax 0803947997 - e-mail: cprogetti@libero.it

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
-----------	------	-------------

0	Novembre 2021	1^ emissione
1		
2		
3		
4		
5		

TAVOLA

SCALA

ELABORATO

RTD

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

CITTÀ DI GIOVINAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

CIMITERO COMUNALE

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ZONA III

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

PREMESSA

Con determinazione n. 72/2021 del Dirigente del Settore 1° - Patrimonio e Servizi Istituzionali del Comune di Giovinazzo, gli scriventi hanno ricevuto l'incarico di progettazione dei lavori di manutenzione della Zona III del Cimitero Comunale.

Secondo le indicazioni ricevute, le opere dovranno interessare nello specifico il percorso pedonale principale della Zona oggetto di intervento, compresa la scalinata di accesso alla medesima.

Nel seguito della relazione oltre ad una breve descrizione dello stato di fatto della zona interessata dalle opere, saranno descritti gli ipotizzati interventi di risistemazione dell'area, rappresentati graficamente nella tavola allegata.

DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

Il percorso pedonale oggetto di intervento è quello che dalla scalinata, interposta tra le Zone II e III, conduce alla Cappella Comunale (cfr. Tavola allegata); ai suoi margini,

equamente distribuite su entrambi i lati, sono ubicate 10 cappelle gentilizie e due tombe a raso private.

Come verificabile attraverso la lettura delle foto riportate di seguito, per la attuale pavimentazione in conglomerato bituminoso è stato riscontrato un avanzato stato di degrado; diverse le zone in cui il conglomerato risulta sgretolato lasciando scoperto lo strato sottostante (Foto 1).

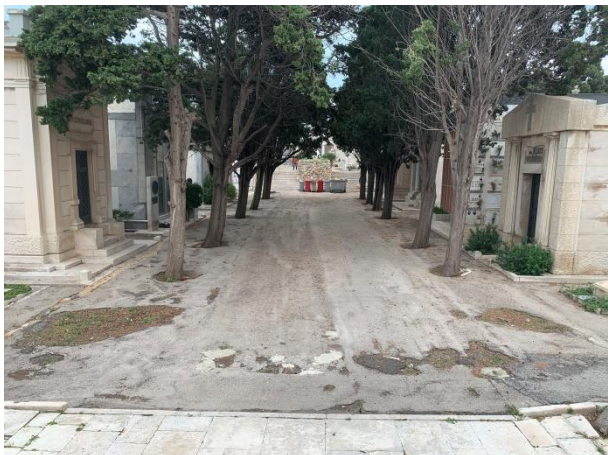


Foto 1



Foto 2

Questo anche a causa dell'azione di sollevamento esercitata dall'apparato radicale dei cipressi presenti sui lati del percorso; azione che ha danneggiato anche il basolato ai piedi della scala che conduce alla cappella comunale (Foto 2).

Va evidenziato inoltre le cattive condizioni in cui versano le citate alberature, alcune delle quali cadute in periodi recenti; le piante sono malate e rappresentano allo stato un pericolo per la pubblica incolumità.

In ultimo preme segnalare la presenza, sulla scalinata di accesso alla Zona oggetto di intervento, di un basamento realizzato con blocchi irregolari di pietra calcarea. Manufatto che, come si può dedurre dall'esame della Foto 3, risulta essere stato costruito in epoca successiva alla realizzazione della scalinata, e utilizzato in passato come piedistallo di una croce metallica abbattuta da un fortuale anche a causa del suo avanzato stato di degrado.

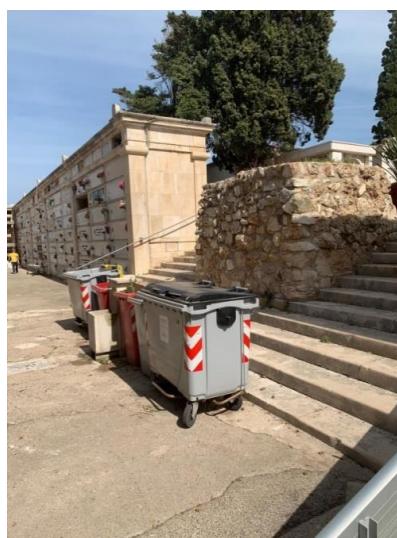


Foto 3

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Scalinata di accesso In considerazione di quanto riportato al precedente paragrafo, si propone il ripristino dell'originaria configurazione della scalinata, attraverso la rimozione del basamento in blocchi di pietra; riportando così allo scoperto le parte dei gradini da questo occultata, avendo cura di effettuarne la pulizia con asportazione di eventuali residui di malta.

Con l'intervento si ripristinerà anche la libera visuale della facciata della cappella comunale per chi accede all'area percorrendo il viale centrale della Zona II.

Viale L'intervento ipotizzato sul viale prevede la completa demolizione della esistente pavimentazione in conglomerato bituminoso, in sostituzione della quale verrà realizzata una pavimentazione costituita in parte (fasce laterali della larghezza di circa 2,50 m) da un basolato di pietra calcarea dura lavorata a bocciarda, tipo Trani, posato a tolda di nave regolare, e per la restante superficie (fascia centrale di circa 5,50 m) da una "pavimentazione architettonica in ghiaietto lavato" del tipo di quella rappresentata in Foto 4.



Foto 4

L'intervento sulla pavimentazione interesserà anche le due aree marginali nella parte terminale del viale, in prossimità della cappella comunale; qui, causa la mancanza di allineamenti che non consente una posa a disegno regolare del basolato, si opterà per una posa irregolare delle basole, a degradare verso l'esistente pavimentazione in conglomerato bituminoso.

L'intervento prevede inoltre l'abbattimento delle alberature presenti lungo il camminamento e, in loro sostituzione, la messa a dimora di nuovi cipressi; otto in totale, in altrettanti alvaretti delimitati da cordoli in pietra calcarea e ubicati sui lati del viale al margine delle fasce in basolato.

Ulteriori indicazioni e maggiori dettagli sugli interventi descritti sono riportati negli elaborati progettuali allegati alla presente.

ELENCO ELABORATI

1. RSD Relazione tecnico-descrittiva
2. RST Relazione storico artistica
3. DF Documentazione fotografica
4. CM Computo metrico estimativo
5. TAV.1 Planimetria generale del complesso cimiteriale con individuazione dell'area di intervento
6. TAV.2 Planimetria area di intervento - Stato dei luoghi
Planimetria dell'area di intervento - Ipotesi progettuale
Dettagli e particolari costruttivi

Giovinazzo, novembre 2021

i progettisti

arch. Grazia Siracusa

ing. Vitonofrio Crismale